
設置後の動作確認

①チャージステーションのインジケータランプの確認



ワイヤーの設置が完了しましたら、チャージステーションのインジケータランプ(下図 〇部)が<mark>緑色点灯</mark>していることを確認します。<mark>青色点滅の場合は境界ワイヤーが正しく接続されていない状態</mark>ですので、Automower315Mark II が動作しません。またランプが全く点灯しない場合、電源がつながっていない状態を表します。

またワイヤー設置直後は刈高を最大(6cm)にし、Automower315Mark II の刈刃でワイヤーを切断しないようご注意してください。その後ワイヤーの状態を確認しながら、徐々に刈高を下げ適正の高さに調整してください。

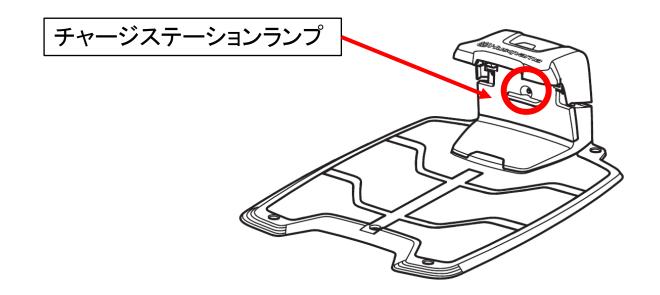

設置後の動作確認

2 Husqvarna Group

②チャージステーションのインジケータランプ色について

── 緑色点灯 正常

── 緑色点滅 ECOモードが有効になっている

─ 青色点滅 境界ワイヤーが接続されていない、若しくは断線している。

(晴天時のような明るい日には、認識しにくいので注意)

★色点滅 チャージステーションの信号不良

★色点灯 チャージステーションの基板の故障

無灯 電源が接続されていない、低電圧ケーブルが接続されていない

