

Ілюстрований список запчастин (ІСЗ), оновлення



Назва виробів

T540iXP (G), T542iXP (G)

Опис змін

Новий комплект

Через зміни, внесені в конструкцію правої частини корпусу пили 5930483-02, ми модифікували курок газу. Комплект замінить праву частину корпусу пили 5930483-02. Це забезпечить сумісність корпусу пили з курком газу під час його заміни.
Курок газу 5953070-03 сумісний з усіма версіями корпусу пили, тому й надалі продаватиметься як запасна частина.

Коментарі

Проблема безпеки та якості

Оновлений корпус пили з посиленими точками кріплення для гвинтів запобігає нерівномірній роботі та заклинюванню курка газу. Також курок газу було модифіковано так, щоб він зупинявся в разі неузгодженої дії механізмів. Це запобігає його зміщенню через обмеження в корпусі пили.

Дата введення в процес виготовлення

| Серійний номер / дата | Примітка |
|-----------------------|--|
| | Усі моделі Husqvarna T540i / T542i XP(G) матимуть комплект 5406421-01, який замінює праву частину корпусу пили 5930483-02. |

Оновлення ІСЗ

| Назва сторінки | Номер посилання | Новий артикул | Назва | Попередній артикул | Примітка |
|----------------|-------------------------|-------------------|--|--------------------|---|
| ШАСІ | 25 | 5406421-01 | Корпус пили права частина) з курком газу | Не застосовується | Husqvarna Комплект, що складається з правої частини корпусу пили 5930483-02 та курка газу 5953070-03. Комплект 5406421-01 замінить праву частину корпусу пили 5930483-02. |
| ШАСІ | 13 | 5953070-03 | Курок газу | 5953070-01 | Husqvarna Нова запасна частина. |
| ШАСІ | 2 | Не застосовується | Корпус пили (права частина) | 5930483-02 | Вилучено зі списку запасних частин. Замінено комплектом 5406421-01. |