

# Ilustrowana lista części — aktualizacja IPL

Nazwa produktu

**555FX**

Opis zmiany

1. Zespół tłoka w wariancie -02 zawiera dodatkowy pierścień zatrząskowy.
2. Przygotowano nowe zestawy. Dodatkowe informacje można znaleźć w biuletynie serwisowym B1190011A-07.

Komentarze

1. W pełni wymienny.
2. Patrz uwagi i biuletyn serwisowy B1190011A-07.


Wprowadzono od

Numer seryjny / data	Uwagi
2018-12	Zespół tłoka
20191600181	Ośłona sprzęgła, zespół skrzyni korbowej, zespół krótkiego bloku


Aktualizacje IPL

Tytuł strony	Nr ref.	Nowy nr części	Nazwa	Stary nr części	Uwagi
Cylinder i tłok	2	576 95 48-02	Zespół tłoka	576 95 48-01	
Sprzęgło	1	597 51 92-02	Zespół osłony sprzęgła	502 49 35-06	<b>Aż do numeru seryjnego — 20191600180</b> Patrz ilustracje poniżej.
Sprzęgło	1	597 51 92-01	Zespół osłony sprzęgła	502 49 35-06	<b>Od numeru seryjnego 201916000181 —</b> Patrz ilustracje poniżej.
Skrzynia korbowa	1	503 91 15-01	Zespół skrzyni korbowej	544 95 25-02	<b>Aż do numeru seryjnego — 20191600180</b> Zestaw zawiera zespół skrzyni + zespół sprzęgła.
Skrzynia korbowa	13	544 95 25-03	Zespół skrzyni korbowej	544 95 25-02	<b>Od numeru seryjnego — 201916000181 —</b> Zestaw zawiera wyłącznie zespół skrzyni korbowej.
Krótki blok	1	576 79 88-03	Zespół krótkiego bloku	576 79 88-01	<b>Aż do numeru seryjnego — 20191600180</b> Zestaw zawiera krótki blok + zespół sprzęgła.
Krótki blok	3	576 79 88-02	Zespół krótkiego bloku	576 79 88-01	<b>Od numeru seryjnego 201916000181 —</b> Zestaw zawiera wyłącznie krótki blok.

502 49 35-06:

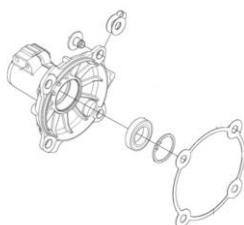

597 51 92-01:

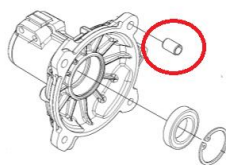

597 51 92-02:

