

# Varaosakuvasto (IPL) – päivitys

Tuotenimet

555FX

Muutoksen kuvaus

1. Mäntäkokoospanon versio -02 sisältää ylimääräisen lukkorenaan.
2. Uudet sarja on luotu. Katso lisätietoja huoltotiedotteesta B1190011A-07.

Kommentit

1. Täysin vaihdettavissa.
2. Katso huomautukset ja huoltotiedote B1190011A-07.


Käytössä alkaen

Sarjanumero/päivämäärä	Huomautus
2018-12	Mäntäkokoospano
20191600181	Kytkinkotelo, kampikammiokokoonpano, lyhyt lohko -kokoonpano


IPL-päivitykset

Sivun otsikko	Viitenro	Uusi osanumero	Nimi	Vanha osanumero	Huomautus
Sylinteri ja mäntä	2	576 95 48-02	Mäntäkokoospano	576 95 48-01	
Kytkin	1	597 51 92-02	Kytkinkotelokokoonpano	502 49 35-06	<b>Sarjanumeroon 20191600180 asti</b> Katso alla olevat kuvat.
Kytkin	1	597 51 92-01	Kytkinkotelokokoonpano	502 49 35-06	<b>Alkaen sarjanumerosta 201916000181</b> Katso alla olevat kuvat.
Kampikammio	1	503 91 15-01	Kampikammiokokoonpano	544 95 25-02	<b>Sarjanumeroon 20191600180 asti.</b> Sarja sisältää kampikammiokokoonpanon ja kytkinkokoospanon.
Kampikammio	13	544 95 25-03	Kampikammiokokoonpano	544 95 25-02	<b>Alkaen sarjanumerosta 201916000181</b> Sarja sisältää vain kampikammiokokoonpanon.
Lyhyt lohko	1	576 79 88-03	Lyhyt lohko, kokoonpano	576 79 88-01	<b>Sarjanumeroon 20191600180 asti.</b> Sarja sisältää lyhyt lohko- ja kytkinkokoospanon.
Lyhyt lohko	3	576 79 88-02	Lyhyt lohko, kokoonpano	576 79 88-01	<b>Alkaen sarjanumerosta 201916000181</b> Sarja sisältää vain lyhyen lohkon.

502 49 35-06:

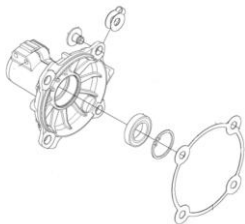

597 51 92-01:

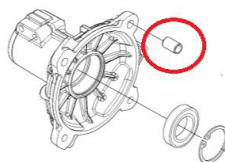

597 51 92-02:

